

15.PROTECCIÓN CUADRO METÁLICO, decapado a base



1.LIMPIEZA DE ADHESIVOS Y GRAFFITIS

Para quitar adhesivos: **DECADESIV 70**

Aplicar decapante **DECAGRAFI-9 (40)** con brocha ancha

Dejar actuar 25- 30 minutos, cepillando de vez en cuando para que actúe el decapante

Retirar decapante con espátula

Limpiar decapante con trapo + disolvente

2.PREPARACION

Lijado del cuadro con lija suave para abrir el poro y quitar impurezas (mejor lija radial)

Limpieza del cuadro con disolvente o **DECANOL (66)**

Dejar secar 10-15 minutos

Pintar la imprimación de inmediato para que no oxide la superficie Galvanizado, que produciría un oxidación en forma de polvo blanco, que dificultaría la adherencia.

3.PINTURA ANTIGRAFFITI

A. Aplicar Imprimación **IMPRI PHOS (33) anticorrosiva**

Una capa (cuidado con el viento que puede llenar de impurezas la capa de pintura)

Secado 60-120 minutos, para aplicar antigraffiti, no dejar pasar mas tiempo.

B. Aplicar Antigraffiti **PLX CRISTAL COLOR 03**

Aplicar a rodillo o a pistola

1 Capa con 2 pasadas (cuidado con el viento que puede llenar de impurezas la capa de pintura)

Secado al tacto 1 hora

Limpieza de graffitis después de 7 días

4.LIMPIEZA DE GRAFFITIS

Utilizar **DECANOL 66** para pequeños graffitis ó **PLX GRAFF 74** para grandes

Aplicar producto, dejar actuar 3-5 minutos

Remover con cepillo de plástico

Con un trapo retirar el grafiti

Aclarar con agua en el caso de **PLX GRAFF-74**